

Uppsveitir Árnessýslu og Flóahreppur

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógarbyggð, Flóahreppur

Laugarvatn

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Nesjavellir lóð 15**
Landnúmer: **212495**
Matshluti: **01**
Skýring:
Lóðahafi: **Hotel Hengill**
Byggingastjóri hússins: **0501755109 Magnús Örn Jóhannsson**
Dagsetning stöðuúttektar: **23/02/2009**

Viðstaddir stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Slökkviliðsstjóri, Byggingastjóri, Húseigandi**

Staða framkvæmda: **f.h. byggingastjóra mætir Jóhann**
Um er að ræða breytingar á starfsmannahúsi í hótel, breytingin er samþykkt 02/09/2008.
Breytingum er að mestu leiti lokið.

Úrbætur: **Eftirfarandi úrbóta er þörf.**

2. hæð. Vantar handvirk slökkvikerfi í útsogsháfa í eldhúsi, kemur í stað EICS-30 hurðar í eldhús, Bæta ÚT-lýsingu í matsal, vantar gasskynjara í eldhús max 15 cm yfir gólf, vantar eitt ÚT-ljós í fundarsal, vantar neyðarlýsingu á VS-fatláðra, uppfæra þarf yfirlitsmynd brunaviðvörunarkerfis í anddyri, uppdráttur af rýmingarleiðum skal vera á hverju gistiherbergi (á einnig við gistiherbergi á 1. hæð), í forsal skal vera skilti um hámarksfjölda fólks í húsinu í samræmi við gr. 107.22 í byggingareglugerð, við sólstofu við enda gistigangar vantar ÚT-ljós og einnig er hurð of mjó og ekki í samræmi við samþykkta uppdrætti (á einnig við samsvarandi sólstofu á 1. hæð)

1. hæð. Vantar hurðapumpur á töfluherb, ræstiherb og línherb, bæta þarf frágang við heitan pott í samræmi við 69 gr. byggingareglugerðar

Teikningar. Leiðréttá þarf eftirfarandi atriði á aðaluppdráttum: 34,1 ferm anddyri er með veggjum sem ekki eru sýndir á teikningum, hurð er ein að fundarherbergi á 1. hæð (merkt tómstundarherbergi) heimilt er að sleppa annari hurðinni í herberginu ásamt hurð á gangi með því skilyrði að hurð að fundarherbergi sé ávallt opnanleg og að merkt útgönguleið sé í innsta herbergi um opnanlegan glugga.

Frestur til úrbóta: **31/03/2009**

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu.

Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 23/02/2009

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi

Slökkviliðsstjóri