



# BRUNAVARNIR ÁRNÉSSÝSLU

0002 - 3002

Selfossi 16.2.2005

Sýslumaðurinn á Selfossi  
Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, ftr  
Hörðuvöllum 1  
800 Selfoss

Varðar umsókn Njarðar Jónssonsr kt. 010542-2199 f.h. **Hótel Gullfoss** Brattholti  
Biskupstungum Bláskógabyggð um leyfi til reksturs gistiheimilis og veitingastofu í  
húsnæði Ferðapjónustunnar Gullfoss ehf.

Leyfilegur fólkstjóri samtímis í veitingahúsinu er 90 manns. Gestir + starfslöð.  
Miðað er við forsendur byggingareglugerðar nr. 441/1998.

Eldvarnaeftirlitið mælir með rekstrarleyfi.

Meðfylgjandi brunavarnaskýrsla nr. 8774, framkvæma skal kröfur nr. 1-4 starx.

Skv. byggingareglugerð nr. 441/1998 er eigandi mannvirkis ábyrgur fyrir því að það fullnægi  
krófum um brunavarnir.

Forráðamanni mannvirkis er skilt að sjá til þess að það fullnægi krófum um brunavarnir fyrir  
þá starfsemi sem i mannvirkini fer fram á hverjum tíma

Virðingarfyllst

Kristján Einarsson,  
slökkviliðsstjóri

Afrit: Brunamálastofnun ríkisins  
Njörður Jónsson , Brattholti

## Brunavarnaskýrsla

Númer 8774

Brunavarnir Árnéssýslu Austurvegur 52, Selfossi Eldvarnaeftirlit	Dags. f.sk.	[ ]	Dags.	15.2.2005
	Svf.númer	8721	M.hl.nr.	224-9929 8721-02- 00023002
	Þjóðskrárnúmer	189012		

Heimilisfang	Hótel Gullfoss Brattholti		
Staður	Bláskógabyggð	Simi	486-8979
Eigandi	Ferðapjónustan Gullfossi ehf. (680395-2419)		
Notkun húss	Hótel - Veitingastofa	Samþykkt teikn.	1999
Byggingarefni	Steinsteypt	Byggingar ár	2000
Stærð m <sup>2</sup>	2050	Fj. hæða	1
Fasteignamat	30.268.000	Grunnfl. m <sup>2</sup>	534,2
Brunahönnun	Nei.	Hönnuður	?
Nr. Slökkviliðs	99	Slökkviliðsstjóri	Kristján Einarsson
Viðvörunarkerfi		Já	
Slökkvikerfi		Nei.	
Sérstök eldhætta			
Upphitun	Rafnagn	Fjarlægð til slökkviliðs	Ca. 28 km.
Samskiptaaðili		Njörður Jónsson	
Slökkviáætlun		Nei	

Snú..... ↘..... ↗

Vísad er til ákvæða í byggingareglugerð nr. 441/1998

Ástand brunavarna Gott

1. Neyðarljos vanar fyrir ofan hurðina út úr svefnherbergsgangi inn í veitingasal
2. Neyðarljos vanar fyrir ofan hurð út úr veitingasal
3. Engar leiðbeiningar um flóttaleiðir eru í herbergjum
4. Ekki liggur fyrir samningur um vöktun kerfisins frá viðurkenndri vaktstöð
5. Neyðarljos vanar fyrir ofan hurð út úr eldhúsini
6. Hurð er skilur að veitingasal og svefnálmu er ekki sjálflokandi
7. Hurðir herbergja eru ekki sjálflokandi
8. Eldhús er ekki nægjanlega aðskilið frá veitingasal, hurð er ekki EI-CS30.
9. Á allar brunahólfandi hurðir vantar viðurkenningamerki.

1. Neyðarljos vanar fyrir ofan hurð út úr svefnherbergsgangi inn í veitingasal
2. Neyðarljos vanar fyrir ofan hurð út úr veitingasal
3. Engar leiðbeiningar um flóttaleiðir eru í herbergjum
4. Ekki liggur fyrir samningur um vöktun kerfisins frá viðurkenndri vaktstöð
5. Neyðarljos vanar fyrir ofan hurð út úr eldhúsini

6. Hurð er skilur að veitingasal og svefnálmu er ekki sjálflokandi
Byggingareglugerð 441/1998 gr. 110.6 "Uppláttur sem sýnir útönguleiðir skal vera festur á vegg í öllum gistiherbergjum ásamt upplýsingum um viðbrögð við eldsvoða."
(Sjá meðfylgjandi leiðbeiningablað BR. 15.10.BR1 gr 44)
7. Hurðir herbergja eru ekki sjálflokandi
Byggingareglugerð 441/1998 gr. 110.9 "Hvert svefnherbergi, með tilheyrandi forstófu og snyrtiherbergi, skal mynda sjálfstætt brunahólf EI60 með EI-CS30 hurð fram á gang."

8. Eldhús er ekki nægjanlega aðskilið frá veitingasal, hurð er ekki EI-CS30.
Byggingareglugerð 441/1998 gr. 110.11 "Eldhús, bür og tilheyrandi geymslur skulu mynda sjálfstætt brunahólf."
9. Á allar brunahólfandi hurðir vantar viðurkenningamerki.
Byggingareglugerð 441/1998 gr. 110.11 "Uppláttur sem sýnir útönguleiðir skal vera festur á vegg í öllum gistiherbergjum ásamt upplýsingum um viðbrögð við eldsvoða."

Mögulegt er að skoða náðar reglur og leiðbeiningar BR á heimasiðu: <http://www.brs.is/>

Sent út 16.02.2005

**Kröfur um úrbætur brunavarna**

Númer 8774

Dagsetning úttektar 04.02.2005

Þjóðskrárnúmer 189012

Kröfurnar eru settar fram í forgangsröð

1. Neyðarljos vanar fyrir ofan hurð út úr svefnherbergsgangi inn í veitingasal
2. Neyðarljos vanar fyrir ofan hurð út úr veitingasal
3. Engar leiðbeiningar um flóttaleiðir eru í herbergjum
4. Ekki liggur fyrir samningur um vöktun kerfisins frá viðurkenndri vaktstöð
5. Neyðarljos vanar fyrir ofan hurð út úr eldhúsini

6. Hurð er skilur að veitingasal og svefnálmu er ekki sjálflokandi
Byggingareglugerð 441/1998 gr. 110.6 "Uppláttur sem sýnir útönguleiðir skal vera festur á vegg í öllum gistiherbergjum ásamt upplýsingum um viðbrögð við eldsvoða."
(Sjá meðfylgjandi leiðbeiningablað BR. 15.10.BR1 gr 44)
7. Hurðir herbergja eru ekki sjálflokandi
Byggingareglugerð 441/1998 gr. 110.9 "Hvert svefnherbergi, með tilheyrandi forstófu og snyrtiherbergi, skal mynda sjálfstætt brunahólf EI60 með EI-CS30 hurð fram á gang."

8. Eldhús er ekki nægjanlega aðskilið frá veitingasal, hurð er ekki EI-CS30.
Byggingareglugerð 441/1998 gr. 110.11 "Eldhús, bür og tilheyrandi geymslur skulu mynda sjálfstætt brunahólf."
9. Á allar brunahólfandi hurðir vantar viðurkenningamerki.
Byggingareglugerð 441/1998 gr. 110.11 "Uppláttur sem sýnir útönguleiðir skal vera festur á vegg í öllum gistiherbergjum ásamt upplýsingum um viðbrögð við eldsvoða."

Mögulegt er að skoða náðar reglur og leiðbeiningar BR á heimasiðu: <a href="http://www.brs.is/">http://www.brs.is/</a>